

Muster: HB-23/2400 alle Serien

Gegenstand: Bugradaufhängung unten

Betroffen: alle Werknummern

Dringlichkeit: Maßnahme 1: Bei jeder 50 Std.Kontrolle bis neue Lagerbüchse eingebaut.

Maßnahme 2: Bei Einrissen sofort oder auf Wunsch des Halters.

Anlaß: Risse in unteren Aufhängungsglaschen des Bugradlagerrohres.

Maßnahmen: 1. die unteren Aufhängungsglaschen des Bugradlagerrohres reinigen und auf Einrisse kontrollieren.

(optisch mit 5fach Lupe)

2. Bei Einrissen ist eine neue Lagerbüchse einzubauen

Material: eventuell neue Lagerbüchse vom Musterbetreuer

Adresse : Ing.H.Brditschka HB-Flugtechnik GesmbH

Dr.Adolf Schärfstr. 42 P.F. 74

A-4053 Haid

Tel. 07229 79104 oder 07229 79117

Gewicht und

Schwerpunktlage: vernachlässigbar

Durchführung: Die Durchführung erfolgt beim Musterbetreuer,
einem luftfahrtbehördlich zugelassenen Betrieb oder
einem Luftfahrzeugwart mit entsprechender Berechtigung


Haid, 25.11.91



Die technische Mitteilung wurde vom BAZ am 27. November 1991 anerkannt

Zu TM HB-23/20/91

ING. H. BRDITSCHKA
HB-FLUGTECHNIK GesmbH
A-4053 HAID, Pf. 74

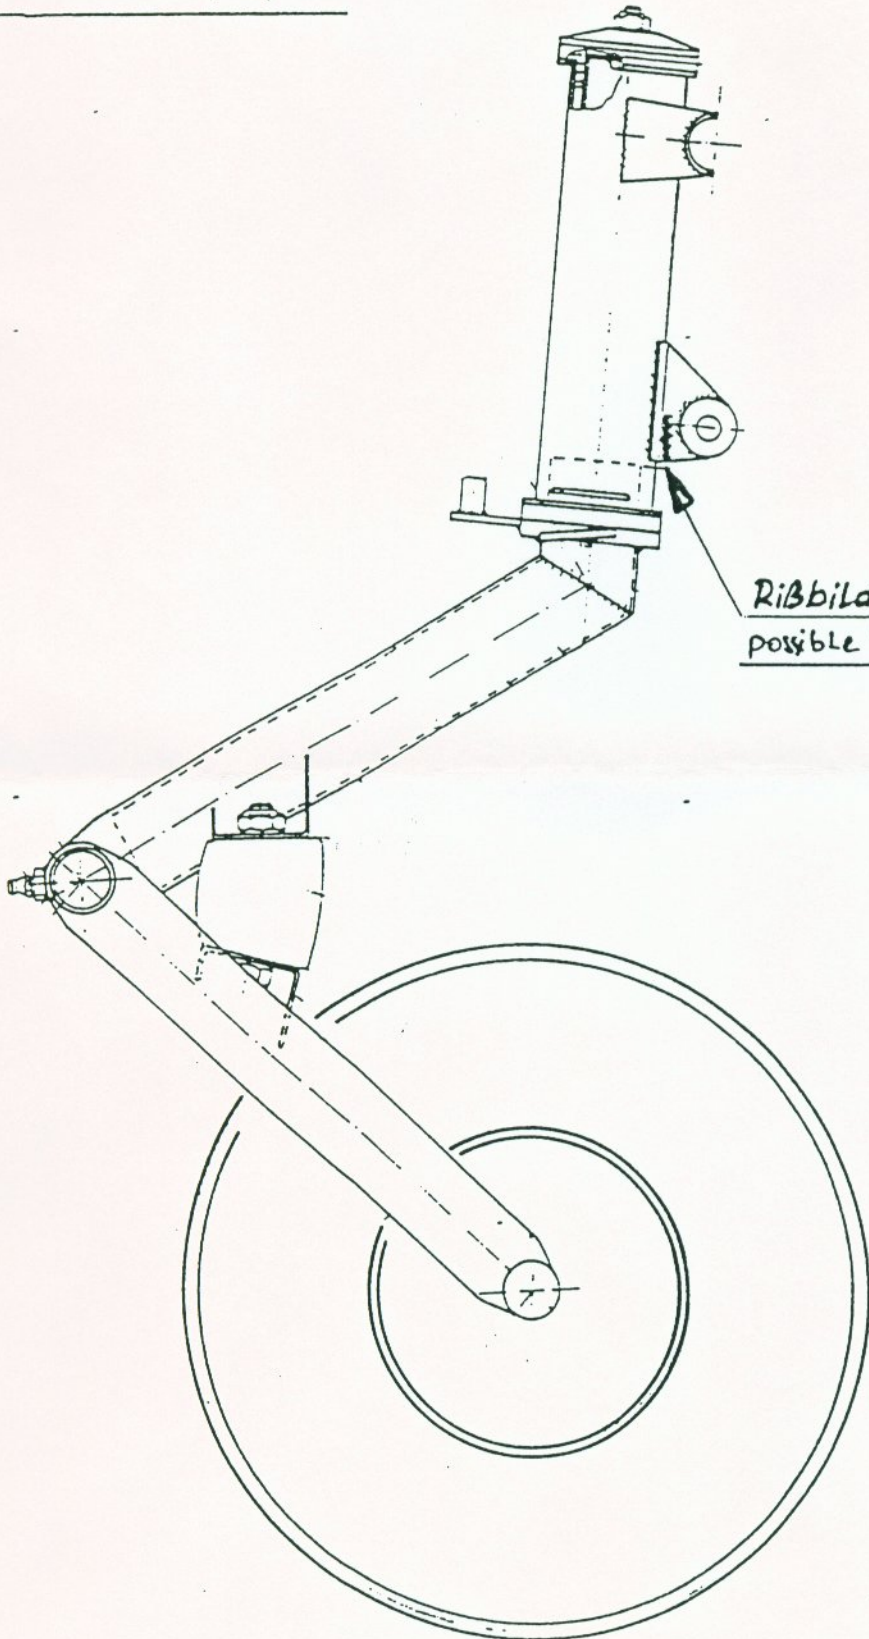

RiBbildung
possible cracks