

Art: Verbesserung

Gegenstand: Seilführung der Bremsseile

Betroffen: jede HB - 21 ab Werk Nr. 21002

Dringlichkeit: bei nächster 100 Stundenkontrolle oder vor nächster Nachprüfung durch das BAZ (es gilt der frühere Termin).

Vorgang: Durch die Seilführung ist ein verbesserter Scheuerschutz gegeben.

Maßnahmen: Die Hauptbremsseile sind im Bereich des hinteren Sitzes so abzulenken, damit kein Scheuern an den Seitenruderseilen, oder der Rumpfstruktur möglich ist. Die maximale Seilablenkung soll 3° nicht überschreiten.

Material: Seilführung des Herstellers siehe Skizze

Gewicht und

Schwerpunktlage: vernachlässigbar


Hinweise: keine

2. Sep. 1980



FLUGZEUGBAU


Königsmaier

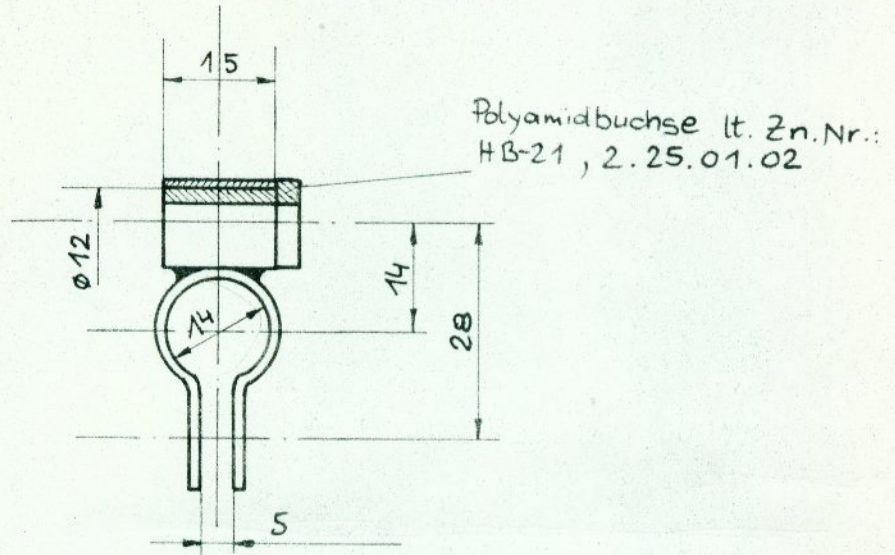

Werkstoff: 25 Cr Mo4

2 Stück

M 1:1

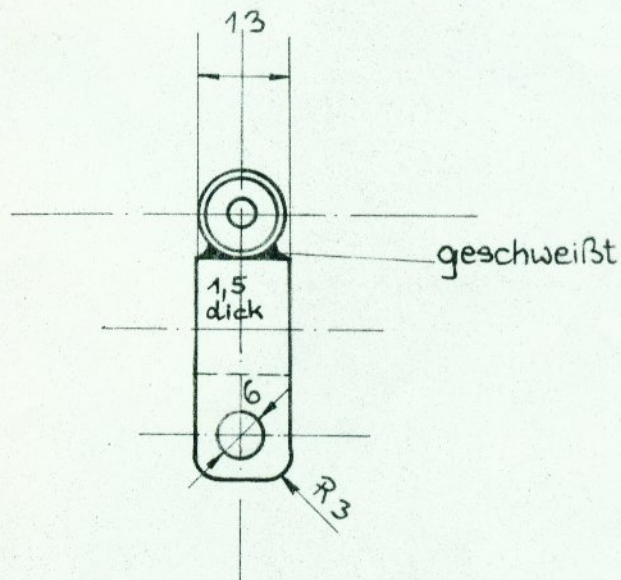

2. Sep. 1980